
經濟部中央標準局員工消費合作社印製

To: 00215712738300

Page: 8/28

Date: 2005/10/24 下午 03:09:18

Cite No. 2

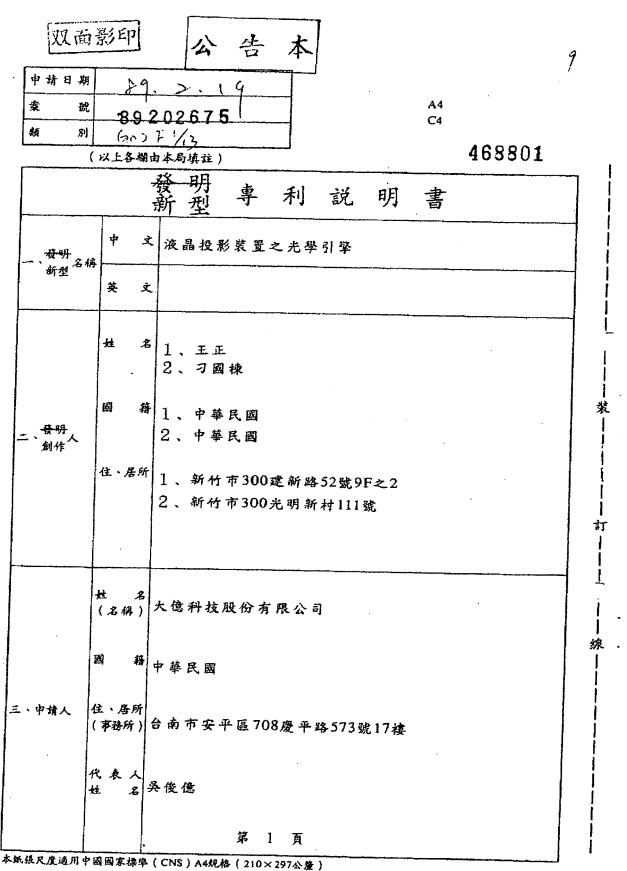

468801

C5 **D**5

· 坊先問該背面之注意事項再填寫本頁各欄)

).

# 四、中文創作摘要(創作之名稱: 液晶投影裝置之光學引擎

本創作係在提供一種液晶投影裝置之光學引擎,其具 有一外殼,在外殼後端內部分設有第一、第二、第三液晶 光閥,分別用以調變可合成白色光之第一、第二、第三色 光,各色光經調變後由一合光稜鏡予以合成,而經外殼前 端預設之一投影鏡頭投射出;上述殼體後端與前端所配置 之各光學元件與該投影鏡頭,分別具有位置呈一低一高配 置以因應上投需求之一光學元件光學軸與一投影光學軸; 其特徵在於:該外殼在對應第一、第二、第三液晶光閱之 頂部處裝設有一第二風扇,該第二風扇之吸入風方向與吹 出風方向係相互垂直,而將位於其下方各液晶光閥所產生 之熱量往上吸出,並經由側面所預設之一吹出口送出。

英文創作摘要 (創作之名稱:

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

本纸强尺度通用中國國家標準(CNS)A4規格(210×297公營)

C7 D7

五、創作說明(1)

本創作係有關於一種液晶投影裝置之光學引擎,尤指一種以輕薄短小為設計重點之液晶投影裝置的光學引擎。

按,一般可攜式之液晶投影裝置,為使攜帶方便,因 此設計趨勢無不往體積輕薄短小化之方向進行研發,而隨 體積縮小化,常伴隨產生有待進一步改善與克服之相關問 題,如第一、二圖所示之習知液晶投影裝置1,其大致係 將一投射燈 1 1 之光源引入一光學引擎 2 (optical engine) 中,經由光學引擎2處理後,由光學引擎2前端之一投影 鏡頭20投射出,其中投射燈11與光學引擎2預定部位 皆會產生高熱,此乃因投射燈11係強光之聚光燈,會產 生高热量,而強光入射於光學引擎2內部一液晶光閥影像 合光區27中,亦會產生熱量,必須將熱量散雜,如不能 有效冷卻該組件,輕則導致投影之影像色彩及光均度性能 劣化,重則將嚴重毀損該重要組件,因此在投射燈11後 侧與光學引擎 2 底部各分設有一散熱用之第一風扇 1 2 與 第二風扇21,藉由該第一風扇12將投射燈11所產生 之熱量由前往後抽離,至於該第二風扇21則將冷空氣由 下往上吹入光學引擎2內部之液晶光閥影像合光區27, 而由頂部導出該部份之熱量,使光學引擎2內部液晶光閱 影像合光區27之温度得以獲得冷卻,而整體裝置運作所 **需之電源則是由一電源供應單元13所供應,該電源供應** 單元13因需供應電源予投射燈11及系統之電子電路, 故肃就近位於投射燈11前方與光學引擎2旁側間預留之 空間內,而該電源供應單元13亦會產生熱量,一般亦需

第 3 頁

詩先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

To: 00215712738300

Page: 11/28

C7 D7

#### 五、創作說明(2)

藉由前述第一風扇 1 2 在抽離投射燈 1 1 熱氣之同時,希望有效一併抽離該電源供應單元 1 3 所產生之熱量,然因位置距離第一風扇 1 2 很遠,通常散熱效率不佳,往往需再加一第三風扇 2 9 於電源供應單元 1 3 前端,由外吹入冷空氣,以確保整體散熱效果。

當光學引擎 2 將投射燈 1 1 之光源引入內部後,其傳遞情形與光學引擎 2 內部相關構造之運作情形,乃先籍光學引擎 2 外殼 2 0 1 後端內部之一濾光器 2 2 將投射燈 1 1 光線中之紫外線與紅外線濾除,僅讓白色光通過,續經一對間隔設置之積分鏡 2 3 將白色光均勻化,再經一偏極光轉換器 2 4 (P/S converter)作轉換,使白色光藉一鏡平子 2 5 反射並先後經隔設之二分光鏡 2 6 1 、 2 6 2 將白色光分射並先後經隔設之二分光鏡 2 6 1 、 2 6 2 將白色光分離出第一、第三色光(如紅、綠、藍色光), 的 該等分離出之各色光績經預設之處理程序後進入液晶光間 2 7 2 、 第三色光分别 透透一第一液晶光間 2 7 2 、 一第三液晶光間 2 7 3 , 籍 由 該等液晶光間 2 7 1 、 2 7 2 、 2 7 3 分別將第一、第二次晶光間 2 7 1、 2 7 2、 2 7 3 分別將第一、第二色光調變處理後,由出光側之一合光稜鏡 2 7 4 十以合成,最後經由上述設於前端之投影鏡頭 2 0 投射出

上述第一、第二、第三液晶光閱271、272、273在調變第一、第二、第三色光之運作過程,由於係強光入射會產生高熱,且液晶元件及偏光片等相關元件較為怕熱,當溫升過高易造成運作不正常而致色彩表現不良、

第 4 頁

本紙張尺度適用中國國家標準 (CNS)A4 規格 (210×297 公签)

印製

C7 D7

五、創作說明(3)

不均匀,甚至導致相關元件損壞,因此需要搭配設置良好的散熱設計,前述第二風扇21之設置即因應此一需求,而為能發揮散熱效果,該第二風扇21設置於光學引擎2之位置,即安裝在該等液晶光閱271、272、273下方區域進行散熱。

在瞭解光學引擎2因應"上投"需求,使其前端投影鏡頭20之中心軸線較高於後端部份之情形後,在進一步評估光學引擎2後端在底部所裝設第二風扇21的設置情形,不難發現該第二風扇21之設置位置,對於整體光學引

第 5 頁

請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

濟部智慧財產局員工消費合作社

請先閱讀背面之注意事項再填寫本質

Page: 13/28

468801

C7 D7

#### 五、創作說明(4)

擎 2 之薄化程度有负面影響,其原因乃在於:光學引擎 2 之後端相較於前端之投影鏡頭20而言,原本即處於較低 位置,若再加上該第二風扇21設於底部位置處,將更進 一步造成後端處往下凸出之程度加大,且一般風扇厚度皆 不薄,導致整體光學引擎2前、後端之總垂直厚度更為加 厚,因而造成整體光學引擎2薄化程度的負面影響,此為 習知光學引擎 2 構造設計上有待改善之處。

此外,習知光學引擎2藉由第二風扇21將冷空氣由 下往上吹入而由頂部導出內部熱氣之設計,其進、出風流 之方向相同,並須在頂部預留通風口,此一設計容易因使 用者有順手放置文件之習性,而在一時疏忽之情形下將文 件放置在光學引擎 2 頂部之通風口處,造成通風口受阻、 **導致光學引擎2內部之各液晶光閥271、272、27** 3 等相關元件因溫升過高而損壞,或導致停機等不便。

有鑑於習知光學引擎設計,存在有上述各未臻理想處 ,本創作即針對散熱效果與薄化之考量而進行萌思設計, 遂有本創作之產生。

因此,本創作之目的,即在提供一種液晶投影裝置之 光學引擎,使其可更為薄化以及提升其散熱效果,並在其 提升散熱效果之同時,更具有當在其上方放置文件時不致 阻塞散熱通風之效果。

缘是,本創作液晶投影裝置之光學引擎,其具有一外 殼,在外殼後端內部設有一第一液晶光閥、一第二液晶光 閲、一第三液晶光閥,分別用以調變可合成白色光之第一

頁

本纸張尺度適用中國國家標準 (CNS)A4 規格 (210×297 公登)

閱、一第三液晶光閥,分別用以調變可合成白色光之第一 色光、第二色光、第三色光;各色光短调塑後由一合光稜 鏡予以合成,而經外殼前端預設之一投影鏡頭投射出;上 遮 殼 體 後 端 與 前 端 所 配 置 之 各 光 學 元 件 與 該 投 影 鏡 頭 , 分 別具有位置呈一低一高配置以因應上投需求之一光學元件 光學軸與一投影光學軸;其特徵在於:該外殼在對應第一 、第二、第三液晶光閥之頂部處裝設有一第二風扇,該第 二風扇之吸入風方向與吹出風方向係相互垂直,而將位於 其下方各液晶光閥因調製通過之強光所產生的熱量往上吸 出,並經由側面所預設之一吹出口送出而有效散熱,以及 達到薄化設計之目的。

有關本創作為達成上述目的,所採用之技術手段及其 功效,茲舉一較佳可行實施例,並配合圖式詳述如下:

圖式之簡單說明:

第一圖所示係一種習知老學引擎配置在液晶投影裝置 內之頂視構造示意圖。

第二圖所示係一種習知光學引擎配置在液晶投影裝置 內之側視構造示意圖。

第三圖所示係一種習知液晶投影裝置中光學引擎藉前 、後端之投影光學軸、光學元件光學軸具有高度偏移而產 生上投效果之使用示意圖。

第四圖所示係本創作一較佳可行實施例液晶投影裝置 之頂視構造示意圖。

> 頁 7

68801

**C7** 

D7

#### 五、創作說明(6)

第五圖所示係本創作一較佳可行實施例液晶投影裝置 之側視構造示意圖。

第六圖所示係本創作一較佳可行實施例中光學引擎之等流板的頂視放大圖。

第七圖所示係本創作一較佳可行實施例中光學引擎之 等流板的側面剖視放大圖。

#### 圈號之簡單說明

3	光學引擎	3 5 3	第三液晶光閥
3 0	外殼	3 7	投影鏡頭
3 0 1	光學元件光學軸	3 8	第二風扇
3 0 2	投影光學軸	3 8 1	吹出口
3 0 3	凹陷區	3 9	<b>導流板</b>
3 1	滤光器	3 9 1	通風口。
3 2	積分鏡	392	導風 面
3 3	偏極光轉換器	3 9 3	導 流 片
3 4 1	分光鏡	3 9 4	<b>導風面</b>
3 4 2	分光鏡	4 1	投射燈
3 5 1	第一液晶光閥	4 2	第一風扇
352	第二液晶光閱	4 3	電源供應單元

請先參閱第四、五圖,本創作一較佳可行實施例中, 該液晶投影裝置具有一光學引擎3、一提供光源至該光學 引擎3之投射燈41、一可對該投射燈41進行散熱之第

第 8 頁

本紙張尺度適用中國國家標準 (CNS)A4 規格 (210×297 公盤)

請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁

D7

C7

#### 五、創作説明(7)

一風扇42、一可供應整體裝置運作所需電源之電源供應單元43,其中:

該投射燈41,可提供光源至前遮光學引擎3。

該第一風扇 4 2 , 可對上述投射燈 4 1 進行散熱 , 而 將投射燈 4 1 所產生之熱氣由前往後抽離。

該電源供應單元43,係位於投射燈41前方與光學引擎3旁側間預留之空間內,該電源供應單元43可供應整體液晶投影裝置中之光學引擎3、投射燈41、第一風扇42等相關元件所需的電源,可藉由前逃第一風扇42 在抽離投射燈41熱氣之同時,一併抽離該電源供應單元43所產生之熱氣。

該光學引擎3,同樣先後經其外殼30後端內部所預設之一濾光器31將投射歷41光線中之紫外線與紅外線濾險僅讓白色光通過、一對積分鏡32將白色光均勻化、一偏極光轉換器33作轉換,續藉二分光鏡341、342,將白色光分離出第一、第二、色光(紅、綠、卷色光),並分別送抵一第一液晶光閱351、一第三後超出光間353作調變處理後,同樣可由出光側一合光稜鏡(圖中未示出)予以合成,最後經由外殼30前端之一投影鏡頭37投射出;此外,外殼30在對應於上述各液晶光閱351、352、353位置之頂、底部,分別裝設有一第二風扇38與一導流板39

上述光學引擎3之殼體30後端與前端部份所配置之

第 9 頁

請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁

C7

D7

#### 五、創作説明(8)

468801

各光學元件與該投影鏡頭 3 7 ,同樣分別具有位置呈一低一高配置之一光學元件光學軸 3 0 1 與一投影光學軸 3 0 2 ,以因應整體液晶投影裝置"上投"之需求,使得光學引擎 3 之外殼 3 0 後端底部相較於設有投影鏡頭 3 7 之前端底面而言,乃處於較低位置;相對地,外殼 3 0 後端頂面相較於設有投影鏡頭 3 7 之前端頂面而言,亦處於較低位置而形成一呈下凹狀態之凹陷區 3 0 3 ,前述第二風扇 3 8 即裝設在該凹陷區 3 0 3 上。

而前越第二風扇38與導流板39之設置情形乃:

該第二風扇 3 8 ,其係屬於高壓差之鼓風機式的吸入式風扇設計,該第二風扇 3 8 吸風之方向係將位於其下方第一液晶光閥 3 5 1、第二液晶光閥 3 5 2、第三液晶光閥 3 5 3 及其相關之週邊元件如偏光片等因強光所致之熱量往上吸出,並經由第二風扇 3 8 在侧面所預設之電源供應 口 3 8 1 送出,並使該吹方口 3 8 1 朝向前述之電源供應 單元 4 3 ,因此該第二風扇 3 8 之吸入風與吹出風之方向係相互垂直,不同於前述習知者吸入、吹出風方向相同之設計,而詳究本實施例中該第二風扇之設置情形,可發現其具有如下之優點:

1、由於第二風扇38係裝設在外殼30後端頂面相對前端頂面呈凹陷狀之凹陷區303上,使當光學引擎3之外殼30後端頂面在裝設上該第二風扇38後,外殼30後端之第二風扇38項面高度約與前端處之投影鏡頭37頂面等高,因此本實施例中該第二風扇38之設置情形

第 10 頁

经濟部智慧財產局員工消費合作社印

請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁

C7 D7

#### 五、創作說明(9)

非但不增加整體光學引擎 3 之厚度,且因充份有效使用空間,而能有效達到進一步薄化光學引擎 3 之效果;故相較之下,習知光學引擎構造中,將第二風扇裝設於光學引擎後端底部造成增加整體厚度之設計而言,本創作實施例之設計確實已具體改善習知設計之缺點。

2、該設於光學引擎3項面之第二風扇38,由於其 吹風口381係設在側邊而非如智知者設於頂面,因此投 影裝置外殼頂面無需設出風口,因此遇有使用者在開機期 間順手將文件放置在投影裝置頂面之情形發生時,就本實 施例之設計而言,亦不致造成光學引擎3內部之第一、第 二、第三液晶光閥351、352、353等相關元件之 散熱受阻而損壞。

3、藉由第二風扇 3 8 之吹風口 3 8 1 係朝向亦會發熱的電源供應單元 4 3 ,因此非但可加強電源供應單元 4 3 的散熱效果,甚至可省下前述智知設計中放置在電源供應單元前方之第三風扇。

該導流板 3 9 ,配合參閱第六、七圖,其上開設有分別對應於前述第一液晶光問 3 5 1、第二液晶光閱 3 5 2 與第三液晶光閱 3 5 3下方處之三通風口 3 9 1 ,每一通風口 3 9 1 除在外侧線設有一由下往上呈內斜狀之導風 3 9 2 以外,更在導風口 3 9 1 中間連設一導流片 3 9 3,使導流片 3 9 3内線亦具有一由下往上呈內斜狀之導風面 3 9 4,使當前述第二風扇 3 8 逻轉由下往上抽吸風以供散熱期間,冷風經由導流板 3 9 之三通風口 3 9 1 的規

第 11 頁

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

C7

D7

#### 五、創作說明(10)

制以及通風口391中所設的導流片393與導風面392、394的導引,迫使冷風的流道能流經必要之散熱區域,亦即流經第一、第二、第三液晶光閥351、352、353所在位置而獲得集中散熱之效果,使散熱效率更佳;而由於該導流板39設置之作用,係用以提升上述第二風扇38對第一、第二、第三液晶光閥351、352、353的散熱效率,因此設置上亦非絕對必要。

綜觀上述,本創作之構造、特徵的確能提供一種液晶投影裝置之光學引擎,使其可更為薄化以及提升其散熱效果,可省去一風扇,並在其提升散熱效果之同時,更具有當在其上方放置文件時不致阻塞散熱通風之效果,而可供產業上利用。

惟以上所述僅為本創作一較佳可行實施例,舉凡熟習

第 12 頁

請先閱讀背面之注意事項再填写本頁)

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

From: 8064986673

To: 00215712738300

Page: 20/28

Date: 2005/10/24 下午 03:09:23

C7 D7

五、創作說明(11)

此項技藝人仕,其依本創作精神範疇所作之修飾或變更,均理應包含在本案申請專利範圍內。

(靖先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)

のこれを再発生する本言し

經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

第 13 頁

本纸張尺度適用中國國家標準 (CNS)A4 規格 (210×297 公登)

詩先閱讀背面之注意事項再填寫本頁

From: 8064986673

公告本468801

A8 B8 C8 D8

#### 六、申請專利範圍(1)

一種液晶投影裝置之光學引擎,其具有一外殼,在外殼後端內部具有二分光鏡,可將白色光分離出第一色光、第二色光、第三色光分別送抵一第一液晶光關、一第二液晶光閥、一第三液晶光閥、一第三液晶光閥、一第三液晶光閥、一第三液晶光閥、一等三液晶光閥、一部三液晶光閥、一部三液晶光閥、一部三液晶光閥、一部三液晶光閥、一部一次。
大侧一合光稜鏡予以合成,最後經由外殼前端預設之一投影鏡頭投射出;上述殼體後端與前端所配置之各光學元件與該投影鏡頭,分別具有位置呈一低一高配置以因應上投需求之一光學元件光學軸與一投影光學軸;

其特徵在於:該外殼在對應於上述第一、第二、第三液晶光閱位置之頂部裝設有一第二風扇,該第二風扇之吸入風方向與吹出風方向係相互垂直,而將位於其下方第一液晶光閱、第二液晶光閱、第三液晶光閱因調制通過之強光而產生的熱量往上吸出,並經由側面所預設之一吹出口送出,而有效散熱並達薄化效果。

- 2、依據申請專利範圍第1項所遞液晶投影裝置之光學引擎,其中,該殼體底部在位於第一、第二、第三液晶 光閱下方處,裝設有一導流板,該導流板上開設有分 別對應於前遊第一、第二、第三液晶光閱下方處以供 通風之三通風口。
- 3、依據申請專利範圍第2項所述液晶投影裝置之光學引擎,其中,該導流板之每一通風口除在外側線設有一由下往上呈內斜狀之導風面以外,更在中間連設一導

第 14 頁

本纸张尺度通用中國國家標準 (CNS) A4规格 (210×297公僚)

A8 B8 C8

#### 六、申請專利範圍(2)

流片,使該導流片內緣亦具有一由下往上呈內斜狀之 導風面,以導引冷風的流道能較集中流經第一、第二、第三液晶光閥所在位置。

4、一種液晶投影裝置,其具有一如申請專利範圍第1項 所載之光學引擎、一投射燈、一第一風扇、一電源供 應單元,其中:

該第一風扇,可對上述投射燈進行散熱,而將投 射燈所產生之熱氣由前往後抽離;

該電源供應單元,位於投射燈前方與光學引擎旁側間預留之空間內,該電源供應單元可供應整體液晶投影裝置中之光學引擎、投射燈、第一風扇所需的電源,可藉由前速第一風扇在抽離投射燈熱氣之同時,一併抽離該電源供應單元所產生之熱氣;

該光學引擎,其第二風扇之吹方口係朝向前述之 電源供應單元,而可加強電源供應單元的散熱效果。 請先閱讀背面之注意事項再填寫本頁)


經濟部智慧財產局員工消費合作社印製

第 15 頁


From: 8064986673 To: 00215712738300 Page: 23/28 Date: 2005/10/24 下午 03:09:24

4.68801



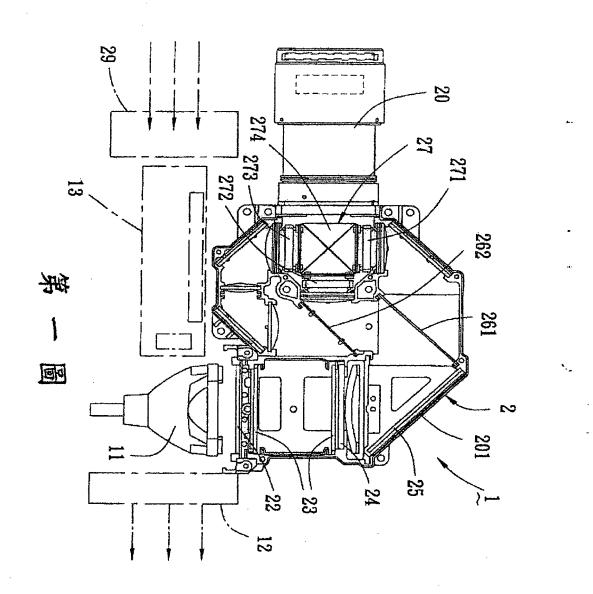

From: 8064986673 To: 00215712738300 Page: 24/28 Date: 2005/10/24 下午 03:09:24

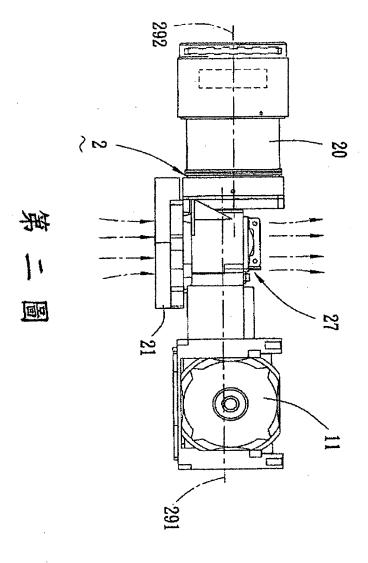


From: 8064986673


To: 00215712738300

Page: 25/28 Date: 2005/10/24 下午 03:09:24

468801

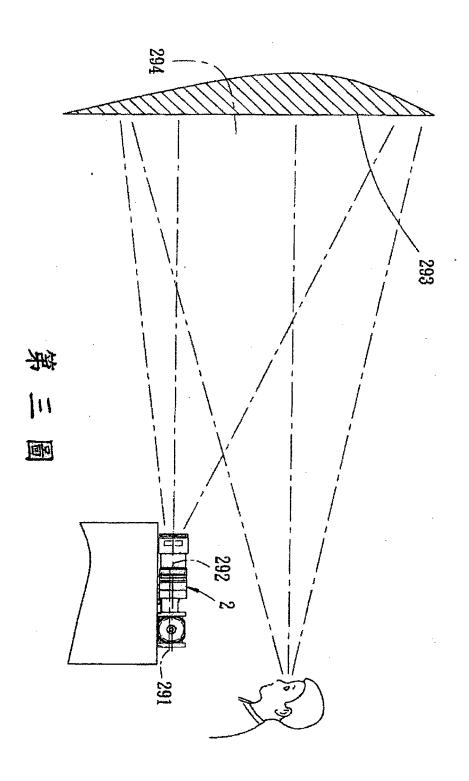


From: 8064986673 To: 00215712738300 Page: 26/28 Date: 2005/10/24 下午 03:09:25

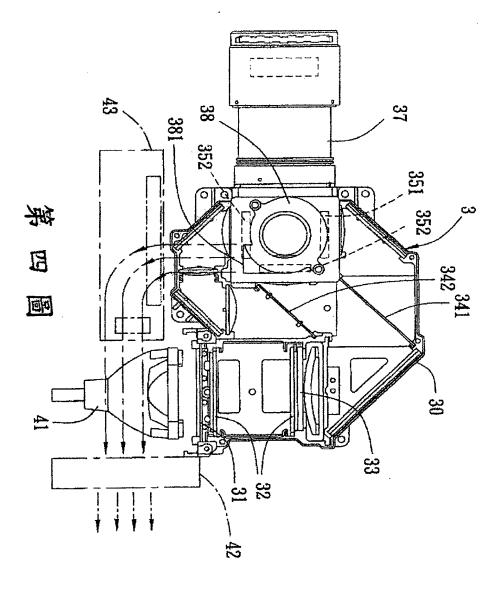

From: 8064986673 To: 00215712738300 Page: 27/28 Date: 2005/10/24 下午 03:09:25

468801

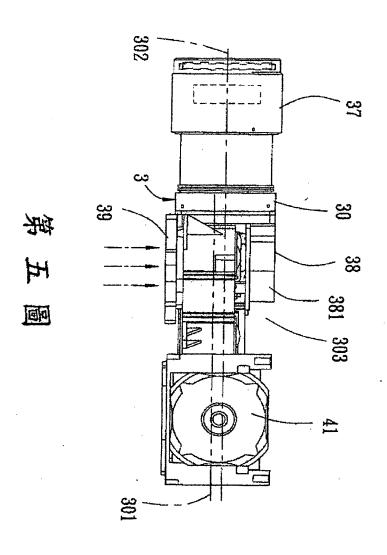


From: 8064986673

To: 00215712738300

Page: 28/28

Date: 2005/10/24 下午 03:09:25

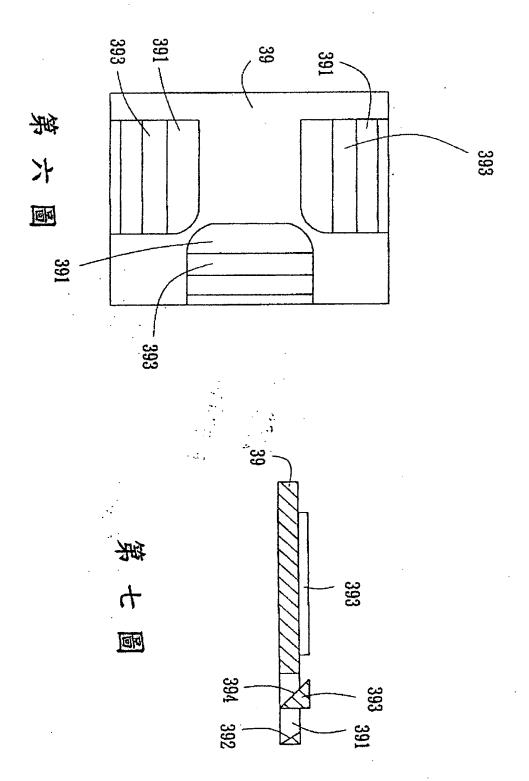

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
☐ FADED TEXT OR DRAWING		
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS		
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		
Потить		

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.